


# 二子玉川小学校

## 令和2年度通学路合同点検実施結果 箇所図

通学路合同点検実施日時：10月26日（月）14:00

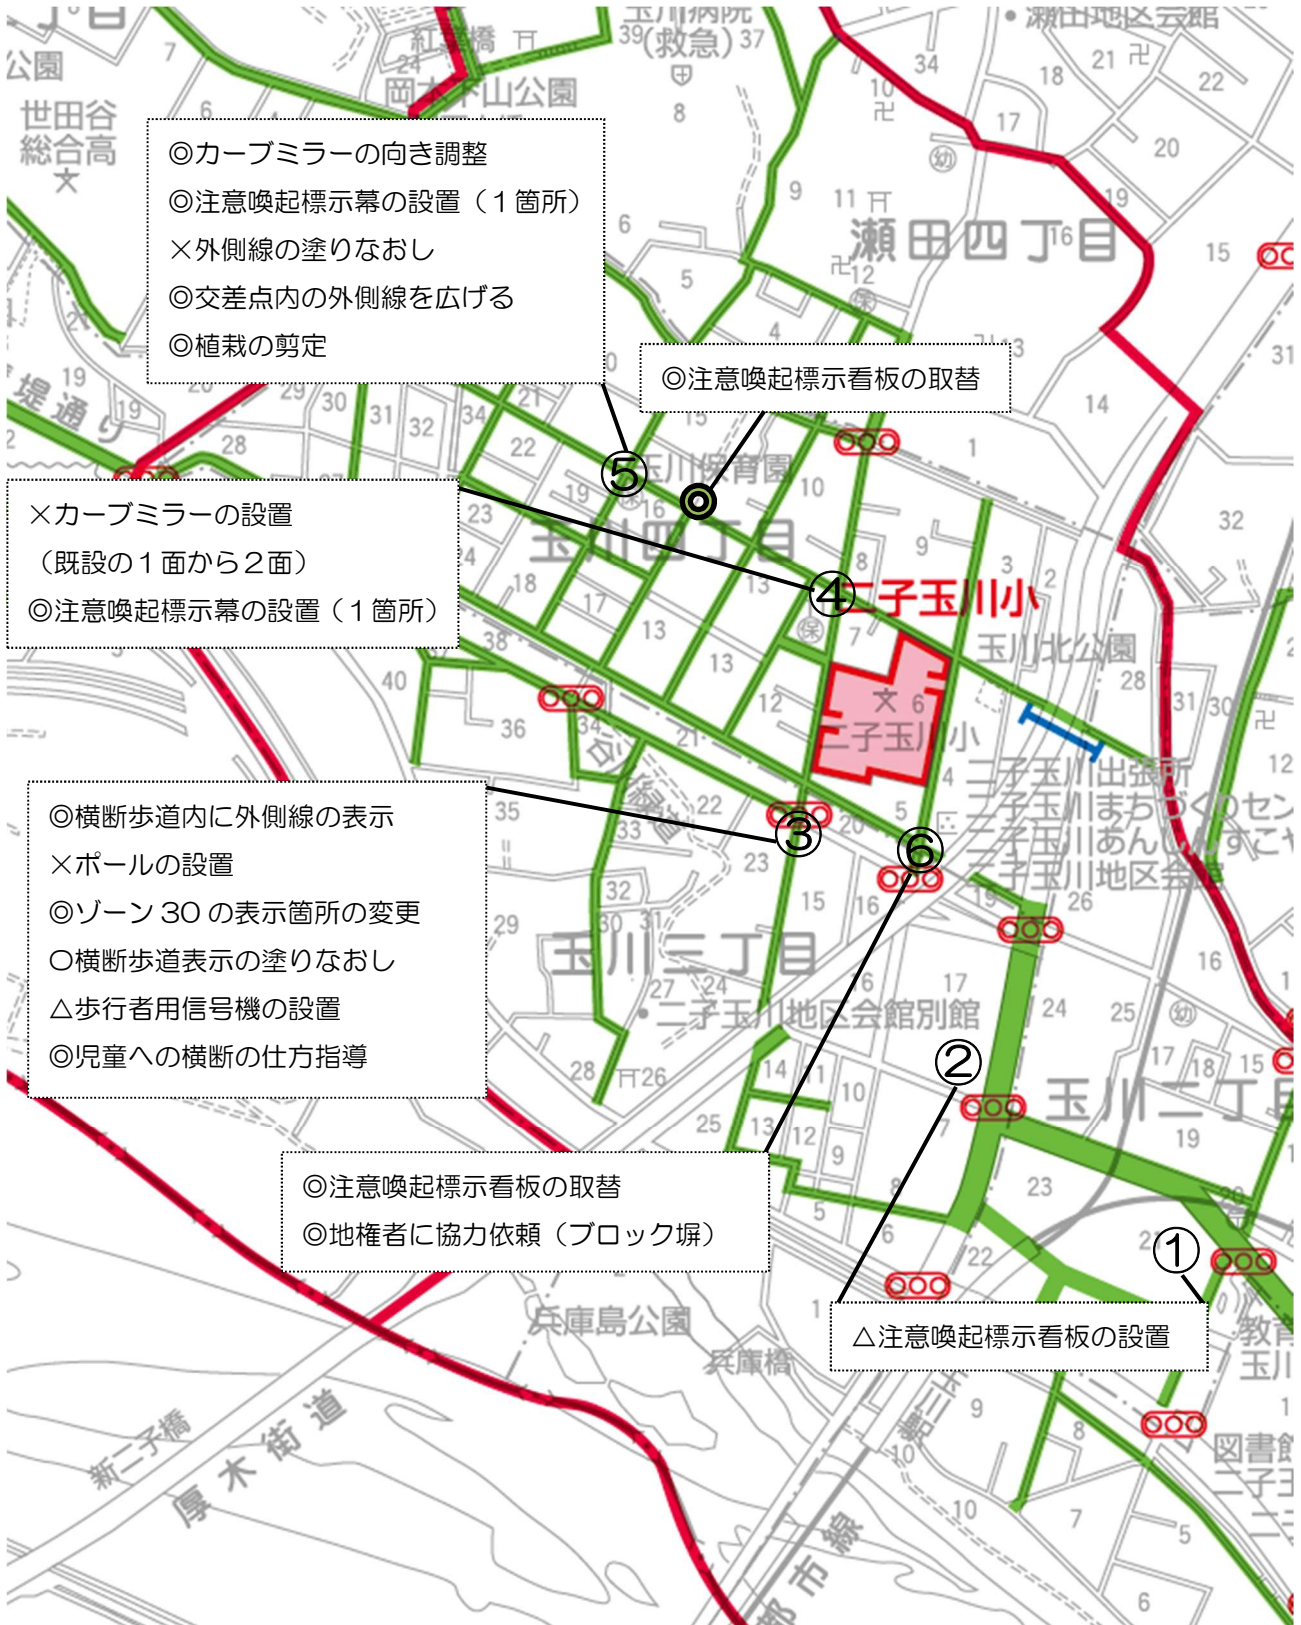

◎実施済 ○実施予定 △検討中 ×実施不可 (令和3年3月31日時点)

- ◎カーブミラーの向き調整
- ◎注意喚起標示幕の設置（1箇所）
- ×外側線の塗りなおし
- ◎交差点内の外側線を広げる
- ◎植栽の剪定

- ◎注意喚起標示看板の取替

- ×カーブミラーの設置  
（既設の1面から2面）
- ◎注意喚起標示幕の設置（1箇所）

- ◎横断歩道内に外側線の表示
- ×ポールを設置
- ◎ゾーン30の表示箇所の変更
- 横断歩道表示の塗りなおし
- △歩行者用信号機の設置
- ◎児童への横断の仕方指導

- ◎注意喚起標示看板の取替
- ◎地権者に協力依頼（ブロック塀）

- △注意喚起標示看板の設置

# 令和2年度通学路合同点検内容

35	二子玉川小学校	10月26日	月	14:00	対策方針	
点検No	点検箇所	点検理由	検討先	対策案	検討状況等	
					検討状況	実施時期/実施不可理由/備考等
1	玉川2-12 (キッズスペース前の横断歩道およびその付近)	セブンイレブン側からスピードを落とさずに曲がる車がある、自転車もスピードを出して危険。 目立つ標識・看板の設置希望。	玉川土木管理事務所	注意喚起表示幕設置場所を検討中。	検討中	
2	玉川2-24 (Qプラザの角)	自転車がスピードを出しているため危険。 接触しそうな児童がいて危ない。 信号機や一時停止を強調するような標識・看板の設置希望。	玉川土木管理事務所	注意喚起表示幕設置場所を検討中。	検討中	
3	玉川3-23-21 (旧はなみずき薬局の交差点)	交通量が多く、左側通行を守ってない自転車も多い。 通学路として利用している児童も多いが、特に信号待ちをする場所に自転車が危険。	玉川土木管理事務所	路面の横断歩道標識を一部削除し、代わりに外側線を標示する。	実施済	
			玉川土木管理事務所	ボールの設置(車両の巻き込みを防ぐ)	実施不可	大型車が入る際、支障となるため。
			玉川土木管理事務所	路面標示「ゾーン30」の標示箇所を変更する。縦標示にするなど	実施済	
			玉川警察署	路面の横断歩道標識の塗りなおし	実施予定	令和3年度実施予定
			玉川警察署	歩行者用信号機の設置	検討中	交差点西側の歩行者用灯器を設置するだけのスペースがないため、現状では設置することができないが、南北の車両灯器を撤去して東側だけにすると、歩行者用灯器を設置することは可能と考える。引き続き、協議えお検証が必要
			学校・PTA	車両信号の標示を見て横断するよう児童への指導	実施済	
4	玉川4-11 (エノキヤ交差点)	車・自転車の交通量が多く、狭くて危険。	玉川土木管理事務所	既設の1面のカーブミラーを2面にする。東側から通行する車両向け	実施不可	支柱の支持力が不足するため。
			玉川土木管理事務所	注意喚起標示の設置「学童多し 注意」など。(東側から西側に向かう車両向けの注意喚起標示)	実施済	

点検 No	点検箇所	点検理由	対策方針			
			検討先	対策案	検討状況等	
					検討状況	実施時期/実施不可理由/備考等
5	玉川4 - 18 - 1 (玉川保育園の交差点)	細い道にも関わらず、抜け道のため車が多い。 自転車もあらゆる方向からくる。 ゾーン30に指定されているが、スピードを出している車が多い、減速標示をもう少し明確にしてほしい。	玉川土木管理事務所	カーブミラーの向き調整	実施済	
			玉川土木管理事務所	注意喚起標示の設置「学童多し 注意」など。(東側から西側に向かう車両向けの注意喚起標示)	実施済	
			玉川土木管理事務所	外側線(東から西側の道路)の塗りなおし	実施不可	比較的きれいなため、劣化が激しくなり次第、施工予定。
			玉川土木管理事務所	交差点内に設置している外側線を広げ、歩行空間を確保する(車両の巻き込みを防ぐ)	実施済	
			玉川土木管理事務所	交差点付近の植栽(歩道部分をはみ出している)を剪定するよう地権者に依頼する。	実施済	
6	玉川4 - 4、4 - 5 (交差点)	駅付近の駐輪場を利用する自転車(東側方面)が多く危険。 北側から南側に横断歩道を通行する際、ブロック塀が死角となり、西側から通行する車両が見えにくい	玉川土木管理事務所	注意喚起標示看板の取替(交差点の北側)	実施済	
			学校・PTA	ブロック塀の高さを低くするなど、駐車場の業者に協力を依頼する。	実施済	